




More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,ARZ

Waga precyzyjna WLC 0.2.X7

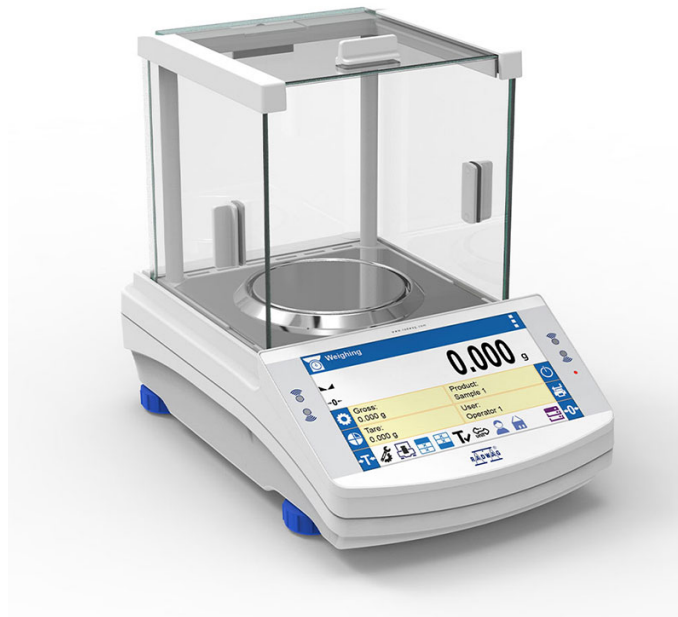

Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje



Autotest



Dozowanie



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk



Zatrząsk maksymalnego
wskazania



Receptury



Pomiar w Newtonach



Statystyki



Doważanie



Sensory podczerwieni



Procedury GLP



Ważenie zwierząt



Wyznaczanie gęstości



Monitoring warunków
środowiskowych



Wymienne jednostki



Statystyczna kontrola
jakości



Pamięć ALIBI



Współpraca z titраторami



Wi-Fi

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Obciążenie maksymalne [Max]	0,2 kg
Dokładność odczytu [d]	0,001 g
Działka legalizacyjna [e]	-
Zakres tary	-0,2 kg

Parametry metrologiczne	
Powtarzalność	0,0014 g
Liniowość	±0,003 g
Czas stabilizacji	2 s
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Parametry fizyczne	
System poziomowania	manualny
Wyświetlacz	7" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiar szalki	ø100 mm
Wymiary opakowania	430×270×190 mm
Masa netto	1,8 kg
Masa brutto	3,4 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Podzespoły i oprogramowanie	
Bazy danych	7
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Waga: 10 – 15VDC 0,6A max
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+10 ÷ +40 °C

Powtarzalność wyrażona jest jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia.

Czas stabilizacji zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania ładunku na szalce; określony dla profilu FAST.

¹ Dostępne jako akcesorium skanery kodów kreskowych współpracują z wagą przy użyciu tylko i wyłącznie interfejsu RS232.

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Akcesoria

Walizki transportowe do wag
 Stoły antywibracyjne
 Zasilacze
 Przewody RS 232 (waga – drukarka)
 Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej
 Przewód USB (waga – drukarka)
 Skanery kodów kreskowych
 Ważenie podszalkowe

Przewody RS 232, RS 485
 Wyświetlacze
 Drukarki paragonowe
 Przewody RS 232, RS 485
 Osłonki ochronne do wag
 Przewody RS 232 (waga – drukarka)
 Konwerter RS 232 – RS 485

Oprogramowanie

• RAD Key [WX-010-0005]

• Alibi Reader [WX-010-0114]

Wymiary urządzenia

