



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,A2R](http://radwag.com/it/info,w1,A2R)

## Basamento in acciaio inox con apertura a compasso H315.4.600/1500.H8/9/Z



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### funzioni

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 Animal weighing

### Foglio di calcolo

#### Parametri metrologici

Capacità massima [Max]	600/1500 kg
Pesata minima	4 kg
Accuratezza	200/500 g
Intervallo di tara	-1500 kg
Classe OIML	III

#### Parametri fisici

Display	LCD (backlit)
Dimensioni del piatto di pesata	1200×1500 mm
Altezza della piattaforma	88 mm

Parametri fisici	
Dimensioni del pacco	1700×1400×550 mm
Mass scala con indicatore e telaio	178 kg
Lunghezza del cavo	3 m
Costruzione	
Punteggio IP	IP 68 construction, IP 68 (1h max)/69 indicator
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, USB
Interfacce opzionali	RS232 or RS485 or 4IN/4OUT or Ethernet or analog output 4-20 mA
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore opzionale	internal rechargeable battery
Tempo operativo delle batterie	max 7h
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	-10 ÷ +40 °C
Umidità atmosferica	10% ÷ 85% RH no condensation



Extra payment for verification



## Accessori

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Display  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Ethernet)  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 RS 232 – Ethernet Converter  
 USB adatper

Stampanti di ricevuta  
 cavo USB (connessione bilance - stampanti)  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 RS 232 – USB Converter  
 Cavo seriale RS 232, RS 485

## Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]


## Device dimensions



Single-leaf platform:  
H315.4.H6/Z  
H315.4.H7/Z  
H315.4.H8/Z



Double-leaf platform:  
H315.4.H8/9/Z  
H315.4.H9/Z  
H315.4.H10/Z

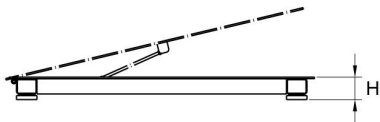

Scale type	A	B	H
H315.4.150-600.H6/Z	800	800	88±2
H315.4.150-1500.H7/Z	1000	1000	88±2
H315.4.300-1500.H8/Z	1200	1200	88 ±2
H315.4.3000.H8/Z	1200	1200	111 ±2
H315.4.300-1500.H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
H315.4.3000.H8/9/Z	1200	1500	111 ±2
H315.4.300-1500.H9/Z	1500	1500	88 ±2
H315.4.3000-6000.H9/Z	1500	1500	111 ±2
H315.4.600-6000.H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm